

IFL-technische Mitteilung

Nr. 06/2014 vom 27.05.2014

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

BMW Stoßfängerverkleidungen, Auslieferung ohne Sensorlochbohrungen

Aktuelle Änderung bei folgenden Modellbaureihen:

Modelle: BMW 1er F20 und F21 (3- und 5-Türer)
BMW 3er F30 und F31 (Limousine und Touring)

Aus dem Kreis der Werkstätten wurde der IFL mitgeteilt, dass zukünftig diverse von BMW als Ersatzteil gelieferten Stoßfängerverkleidungen nur noch ohne die ggf. notwendigen Löcher für PDC-Sensoren, Parkassistenten und Sideview ausgeliefert werden.

Die benötigten Löcher müssen künftig manuell mit einem BMW-Spezialwerkzeug eingebracht und der dazugehörige Halter auf der Innenseite verklebt werden.

Die IFL hat sich hierzu mit BMW in Verbindung gesetzt und folgende Rückmeldung erhalten:

Derzeit werden bei o. g. Fahrzeugmodellen die „Standard-Stoßfängerverkleidungen“ ohne Löcher ausgeliefert. Die Variante M-Aerodynamik wird weiterhin mit Löchern ausgeliefert. Im Ersatzteilkatalog und der Reparaturanleitung wird darauf hingewiesen.

Zum Einbringen der Löcher bitte das Spezialwerkzeug (Bestellnummer siehe unten) verwenden.

Hinweis: *Die Löcher können sowohl vor der Lackierung als auch nach der Lackierung eingebracht werden. In der Praxis hat sich jedoch das Stanzen nach der Lackierung als besser herausgestellt. Die entsprechenden Markierungen sind auf der Innenseite der Stoßfänger erkennbar angebracht.*

Folgende Veränderung wird es bzgl. der Arbeitszeit zum einbringen der Löcher geben:

Zusatarbeitszeit für PDC-Sensoren = 5AW (25 Minuten)

Zusatarbeitszeit für Parkassistent = 3AW (15 Minuten)

Zusatarbeitszeit für Sideview = 3AW (15 Minuten)

Diese Zeiten sind in den Kalkulationssystemen noch nicht hinterlegt und müssen bis zur Umstellung als „Freie Arbeitspositionen“ angelegt bzw. kalkuliert werden.

Sollten die o. g. Tätigkeiten von Ihnen ausgeführt und entsprechend kalkuliert worden sein, empfiehlt es sich, diese IFL-Meldung der abschließenden Rechnung beizufügen.

Das nötige Spezialwerkzeug kann über den BMW-Teilleieferanten unter der Bestellnummer / Teilenummer: 83 30 2 334 053 bestellt werden.

Ihr
IFL-Team

© IFL e.V. Bad Vilbel, 2014
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.