

Institution zur Grundlagenforschung und Zeiterfassung für Karosserie-, Lackier- und Fahrzeugtechnik

IFL-technische Mitteilung Nr. 18/2016

<u>Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen</u> aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Mercedes Benz E-Klasse/CLS-Klasse (212/218) Geklebte Zierleisten (Chromleisten)

Aktuelle Problemstellung bei folgender Modellbaureihe:

Modell: E-Klasse S 212 / CLS-Klasse 218 Audatex-Code: 03 ET.../ 03 AQ...

Zu oben benannten Fahrzeugmodellen gibt es bezüglich der zerstörungsfreien Demontage und damit einer Wiederverwendbarkeit von geklebten Zierleisten (Chromleisten) an den Türen immer wieder unterschiedliche Auffassungen.

Die IFL hat sich deshalb mit diesem Thema direkt an den Fahrzeughersteller Mercedes Benz gewandt.

Folgende Informationen gibt es dazu:

Diese Art von Zierleisten sind bei Mercedes Benz Fahrzeugen mit gehobener Ausstattung (vor "Mopf" = Modifizierung) wie z .B. Elegance, Avantgarde verbaut.

Aus Sicht des Fahrzeugherstellers gibt es 2 Anwendungsfälle, die klar in den Reparaturleitfäden geregelt sind:

- 1. **Erneuern der Tür** (AP 72 1450 und bei Bedarf Zusatzarbeit 72 1682: In dieser Position steht zusätzlich im Umfasstext "Zierstab anbauen"), dass ein Ausbauen beim Erneuern der Tür nicht erforderlich sei, <u>da der Zierstab grundsätzlich erneuert wird</u>.
- 2. **Lackieren der Tür** in Stufe 2 oder 3: In der Reparaturanleitung Montage- und Abdeckarbeiten wird beim Lackieren der Türen explizit darüber informiert, <u>dass der Zierstab erneuert werden muss</u>.

Detaillierte Informationen finden Sie im Rep.-Leitfaden: Montage- und Abdeckarbeiten beim Lackieren der Türen (6.12.10) AR98.00-P-0206EW / Typ 212, 218

Es existiert keine Arbeitspositionsnummer mit dem Aus-/Einbauen dieser Zierleiste/en.

<u>Die IFL hat den Datenanbieter Audatex darüber informiert. Audatex wird die Daten und Grafiken entsprechend ändern und die Reparaturart N = Aus-/Einbau für diese Bauteile löschen.</u>

Die Änderungen bzw. die Auslieferung dieser Änderungen wird bis ca. Mitte November 2016 erfolgen.

Ergebnis Audatex: MB 212 Tür vl. Erneuern

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
72-1450 01	TUER V L ERNEUERN, MIT TEILE UMBAUEN UMFASST: TUERVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN UND ALLE ANBAUTEILE UMBAUEN	1	52
72-1682 01	ZUSATZ TUER V L ERNEUERN FZG MIT ZIERSTAB U	1	1

Grüner Weg 12 61169 Friedberg Telefon: 06031-79479-0 Telefax: 06031-79479-10 E-Mail: info@ifl-ev.de


Internet: www.ifl-ev.de

Vorstand:
Peter Börner Wilhel

Peter Börner, Wilhelm Hülsdonk

Vereinsregister: Amtsgericht Friedberg (Hessen) VR 2926

Grafik Audatex: MB 212 Tür vorne

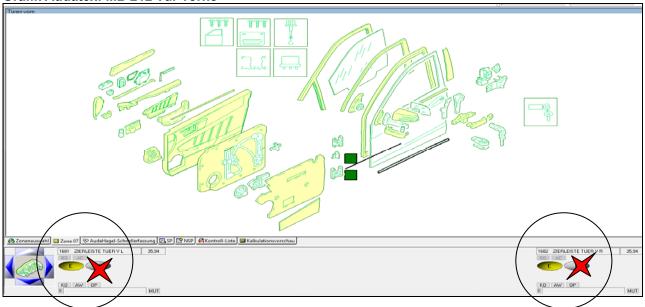

Überprüfen Sie die Angaben in den Herstellerunterlagen / Reparaturleitfäden vor Reparaturbeginn.

Ihr IFL-Team

© IFL e.V. Friedberg, 2016 Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten

Für die Arbeit der IFL ist es sehr hilfreich, wenn die in der Praxis auftretenden Probleme, Fehler oder Unstimmigkeiten an die IFL gemeldet werden. Bitte informieren Sie uns unter Verwendung des Online IFL-Meldebogens http://ifl-ev.de/meldebogen/ über solche Fälle.

Grüner Weg 12 61169 Friedberg Telefon: 06031-79479-0 Telefax: 06031-79479-10 E-Mail: info@ifl-ev.de

Internet: www.ifl-ev.de